

## **Anhang 3**

Bauliche und hydraulische Zustandserfassung der vorhandenen Objekte entlang der Schönbüelstrasse

Teilprojekt 5: Haltenbach

## Teilprojekt 5, Haltenbach

Die Zustandsbeurteilung ist objektweise wie folgt aufgebaut:

<b>Strasse, Gebäude Nr.</b>	
<b>Schwachstellen Objektschutz:</b> Garage, Oblichter, Fenster, Türen etc.	Foto
<b>Gefährdung / mögliche Massnahmen:</b> Wie stark ist das Objekt gefährdet und welche Massnahmen sind für einen oberflächlichen Abfluss möglich	
<b>Schönbüel 24</b>	
<b>Schwachstellen Objektschutz:</b> Garagen	
<b>Massnahmen</b> Allenfalls gefährdet, detaillierte Abklärung bez. Überlauf von Haltenbach in Strasse Schönbüel Mittels Gefällsanpassung beheben (mittlere Mauer entfernen und breiten Wannengericht erstellen)	
<b>Schönbüel 17</b>	
<b>Schwachstellen Objektschutz:</b> Sitzplatz EG	
<b>Massnahmen:</b> Geländeanpassung	

<b>Schwachstellen Objektschutz:</b> Garagen	
<b>Massnahmen:</b> Überaus gefährdet Mittels Gefällsanpassung beheben (mittlere Mauer entfernen und breiten Wannengericht erstellen)	

<b>Schönbüel 22</b> <b>Schwachstellen Objektschutz:</b> Garagen und Eingang	
<b>Massnahmen:</b> Hauseingang gefährdet, Garage allenfalls gefährdet Quergefällsanpassung	

<b>Schönbüel 15</b> <b>Schwachstellen Objektschutz:</b> Garagen	
<b>Massnahmen:</b> Gefährdet Erstellung einer Leitmauer vor den Garagen und Ausrundung bzw. Erhöhung der Zufahrt	

<b>Schönbüel 20</b>	
<b>Schwachstellen Objektschutz:</b> Garagen	
<b>Massnahmen:</b> Gefährdet Gefällsanpassung	

<b>Schönbüel 13</b>	
<b>Schwachstellen Objektschutz:</b> Fenster	
<b>Massnahmen:</b> Stellplatten / Geländer	
<b>Schwachstellen Objektschutz:</b> Garagen und Eingang	
<b>Massnahmen:</b> Ohne Freibord → nicht angeströmt	

<b>Schönbüel 18</b>	
<b>Schwachstellen Objektschutz:</b> Garagen und Eingang	
<b>Massnahmen:</b> Nicht gefährdet	

<b>Schönbüel 11</b>	
<b>Schwachstellen Objektschutz:</b> Keller / Fenster	
<b>Massnahmen:</b> Nicht gefährdet, da seitliche Mauer	
<b>Schwachstellen Objektschutz:</b> Garagen	
<b>Massnahmen:</b> Gefährdet Quergefälisanpassung	

<b>Schönbüel 16</b>	
<b>Schwachstellen Objektschutz:</b> Garagen und Eingang	
<b>Massnahmen:</b> Gefährdet Gefällsanpassung	

<b>Schönbüel 14</b>	
<b>Schwachstellen Objektschutz:</b> Garage und Eingang	
<b>Massnahmen:</b> Gefährdet Anpassung Vorplatz, bzw. Objektschutz	

<b>Schönbüel 9</b>	
<b>Schwachstellen Objektschutz:</b> Garagen	
<b>Massnahmen:</b> Gefährdet Quergefällsanpassung	

<b>Schwachstellen Objektschutz:</b> Zugang Keller	
<b>Massnahmen:</b> Gefährdet Objektschutz im Zugang zur Quartierstrasse	

<b>Schönbüel 10 und 12</b>	
<b>Schwachstellen Objektschutz:</b> Garagen und Eingang	
<b>Massnahmen:</b> Gefährdet und Anströmbereich Detaillierte Betrachtung	

<b>Schönbüel 7</b>	
<b>Schwachstellen Objektschutz:</b> Garagen	
<b>Massnahmen:</b> Gefährdet Detaillierte Betrachtung	

<b>Schwachstellen Objektschutz:</b> Eingang	
<b>Massnahmen:</b> Gefährdet Anpassung Quergefälle	

<b>Schönbüel 8 (ev nicht bewohnt)</b>	
<b>Schwachstellen Objektschutz:</b> Oblichter / Eingang	
<b>Massnahmen:</b> Oblichter Anheben / Geländeanpassung	

<b>Schönbüel 6 (ev nicht bewohnt)</b>	
<b>Schwachstellen Objektschutz:</b> Garagen	
<b>Massnahmen:</b> Gefährdet Detaillierte Betrachtung	

<b>Schwachstellen Objektschutz:</b> Eingang	
<b>Massnahmen:</b> Gefährdet Detaillierte Betrachtung	
<b>Schönbüel 3</b>	
<b>Schwachstellen Objektschutz:</b> Eingang und Vorplatz	
<b>Massnahmen:</b> Geländeanpassung	
<b>Schwachstellen Objektschutz:</b> Garagen	
<b>Massnahmen:</b> Gefährdet Anpassung Quergefälle	

<b>Schönbüel 4</b>	
<b>Schwachstellen Objektschutz:</b> Garagen und Eingang	
<b>Massnahmen:</b> Gefährdet Detaillierte Betrachtung	
<b>Schönbüel 2</b>	
<b>Schwachstellen Objektschutz:</b> Oblichter / Sitzplatz	
<b>Massnahmen:</b> Bedingt gefährdet, durch vorhandene Mauer an Strasse Schönbüel	
<b>Schwachstellen Objektschutz:</b> Auf Südseite Hauseingang / Garagen	
<b>Massnahmen:</b> Gefährdet Quergefällassanpassung	

Quelle: Google Street View

<b>Chäsmoos 9</b>	
<b>Schwachstellen Objektschutz:</b> EG	Kein Foto
<b>Massnahmen:</b> Geländeanpassung	

<b>Chäsmoos 5</b>	
<b>Schwachstellen Objektschutz:</b> Garage (Südseite) Sitzplatz, Hauseingang (Nordseite)	Kein Foto
<b>Massnahmen:</b> durch Geländeanpassung	


<b>Chäsmoos 3</b>	
<b>Schwachstellen Objektschutz:</b> Eingang (Norden)	
<b>Massnahmen:</b> Gefährdet Durch Geländeanpassung	

<b>Chäsmoos 1</b>	
<b>Schwachstellen Objektschutz:</b> Eingang (Norden)	
<b>Massnahmen:</b> Gefährdet Durch Geländeanpassungen	
<b>Schwachstellen Objektschutz:</b> Garage (Westen)	
<b>Massnahmen:</b> Gefährdet Gefällsanpassung	
	Quelle: Google Street View

<b>Chäsmoos 2</b>	
<b>Schwachstellen Objektschutz:</b> Hauseingang (Zugang hinter erhöhtem Parkplatz)	
<b>Massnahmen:</b> Detaillierte Betrachtung	

<b>Gass 4</b>	
<b>Schwachstellen Objektschutz:</b> Garage	
<b>Massnahmen:</b> Überhöhung Zufahrt	Quelle: Google Street View

<b>Gass 6</b>	
<b>Schwachstellen Objektschutz:</b> Hauseingang	
<b>Massnahmen:</b> Überhöhung Zufahrt	Quelle: Google Street View

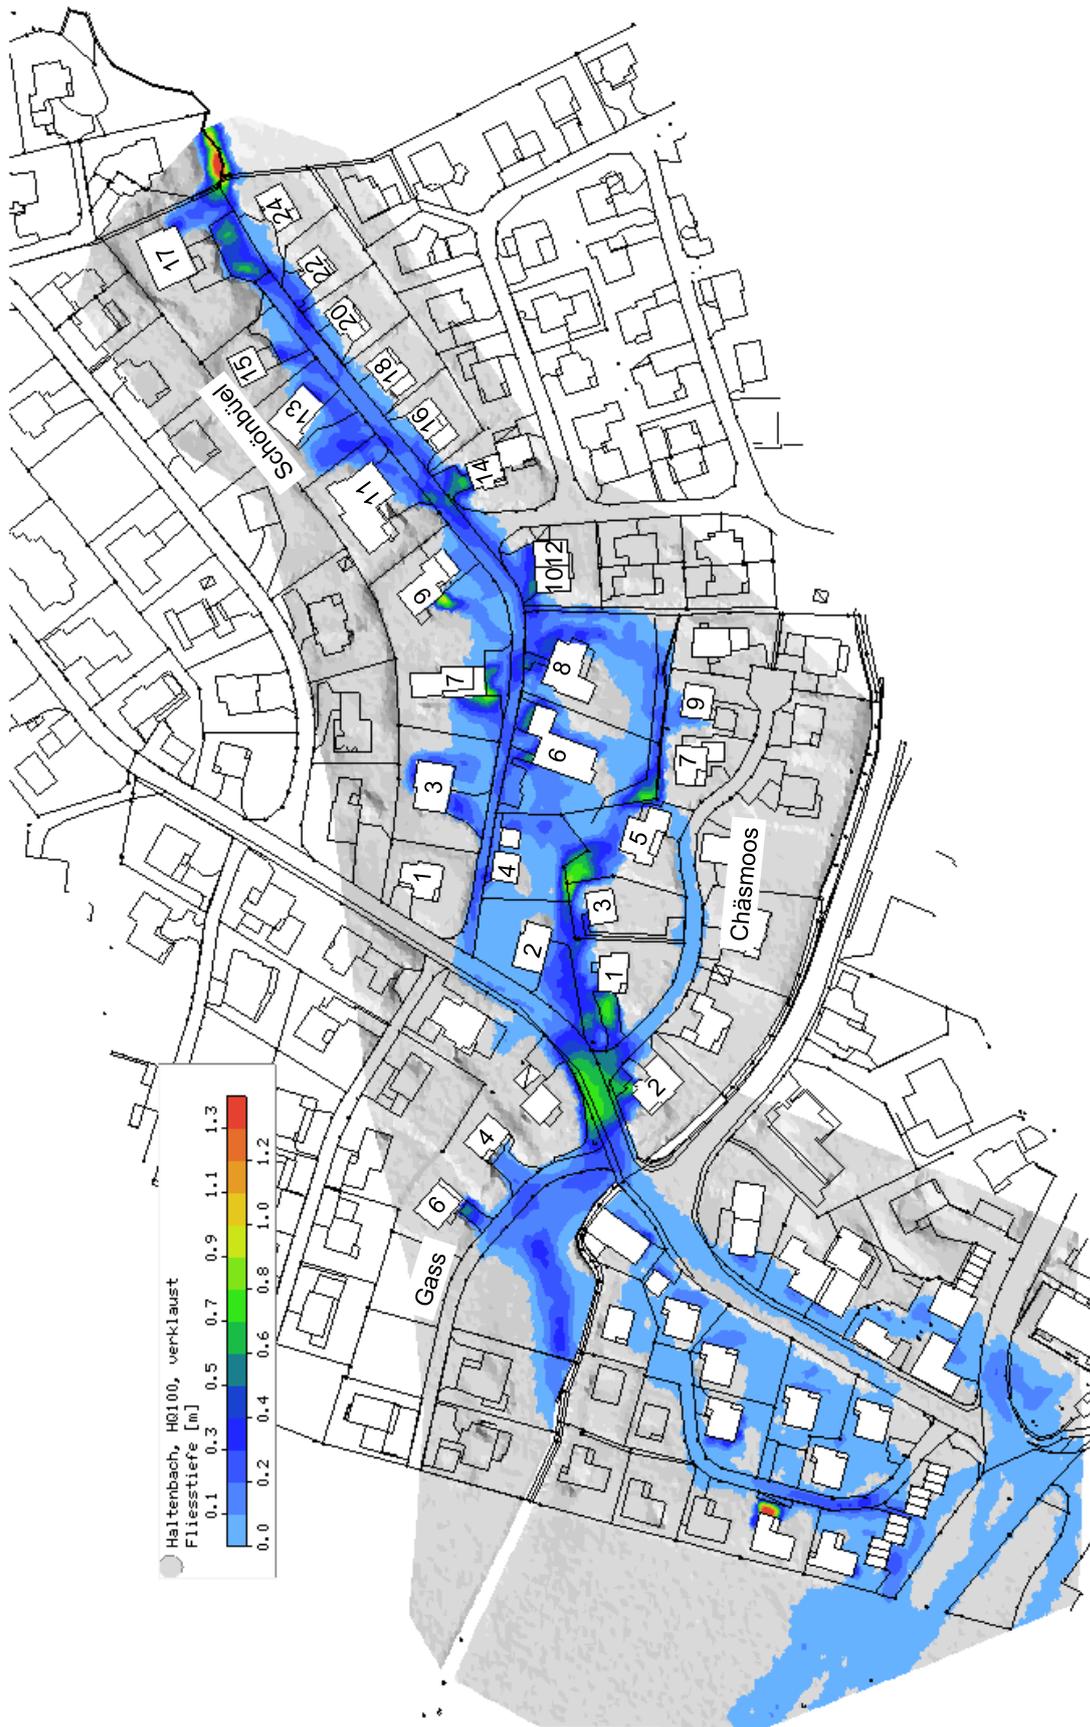

beffa tognacca gmbh

15 Jun 2021